

Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

- Verbesserte Systemstabilität
- Angepasste Standardeinstellungen
- Behebung diverser Fehlermeldungen des Mediaplayers
- Verbesserung der List-Scroll Funktion via rechtem Drehpoti (Smart Dial Knopf) in der iPod-Quelle.
- Implementierung neuer Bibliothek (lib.) für besseren „PI SCAN“
- Während TA wird „Playback“ pausiert
- Weitere Systemverbesserungen und Anpassungen
- Überarbeitetes IR-Protokoll bezüglich der „Vorwärts/- Rückwärts Spulfunktion“ via Lenkradfernbedienung.
- Verbesserte Split-Screen Logik
Split-Screen bleibt weiterhin aktiviert bei Quellenwechsel.

Voraussetzungen:

- USB-Wechseldatenträger mit mindestens 4 GB Speichervolumen.
Zu beachten: Vor der Verwendung muss der Datenträger mit FAT 32 formatiert werden (Rechtsklick auf USB-Wechseldatenträger im Win Explorer → Auswahl „Formatieren“ → FAT 32 → Starten).
- Einen PC oder Notebook mit Windows Betriebssystem, um den Datenträger entsprechend vorzubereiten.

Installation des Software-Updates:

1. Laden Sie das Software Update „Z-N720MH_SW20141219“ herunter.
2. Das Software Update ist eine selbstentpackende Datei. Wählen Sie „Ausführen“ und danach als Zielverzeichnis Ihren formatierten USB-Wechseldatenträger und starten Sie den Entpackvorgang mit „Extract“.
3. Sie erhalten den Ordner „C9Plus_SW_Update“ im Hauptverzeichnis Ihres USB-Wechseldatenträgers.
4. Verbinden Sie den USB-Wechseldatenträger mit Ihrem Naviceiver.
5. Begeben Sie sich in das Setup Menü. Wählen Sie dort „Diverse“ → „Update“ → „OK“.
6. Das Gerät startet neu und das Update-Menü wird angezeigt.
7. Stellen Sie sicher, dass die Optionsfelder „1. APP“ und „7. MCU“ ausgewählt sind. Tippen Sie nun auf das Feld „Update“ um den Updatevorgang zu starten.
8. Das Software Update wird nun sequentiell installiert. Der untere Teilbereich des Bildschirms informiert über den Fortschritt. Die Software Installation dauert circa 3 Minuten.
9. Das Gerät startet selbstständig neu sobald das Update erfolgreich installiert ist.
10. Kalibrieren Sie den Touchscreen mit einem geeigneten Stift.
11. Entfernen Sie den USB-Datenträger.

Versionskontrolle:

Nach dem Software Update muss eine Versionskontrolle vorgenommen werden. Falls eine Version von den Angaben abweicht, muss das gesamte Update erneut installiert werden.

Abfragen der Gerätesoftware:

Um die Versionen von den Teilen Applikation und MCU abzufragen, begeben Sie sich in das Setup Menü. Wählen Sie dort „Diverse“ → „Info“ → Zeige Info Software „OK“

MCU: 0.3.3_03W3_141219

APP: 1.0.22_03V3_141125

(Es sind lediglich die hier erwähnten Versionsangaben zu kontrollieren)

Zusätzliche Installationshinweise:

- Während des Software Updates darf das Gerät nicht bedient oder ausgeschaltet werden.
- Nach dem Software Update müssen die Werkseinstellungen geladen werden.
[Setup → „Misc“ → „Help“ → „Load factory“ → „OK“]